

План финансово – хозяйственной деятельности МБОУ Школа № 98
на устранение пунктов нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию
№272 от 08.04.2022г.

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Необходимая сумма, руб.	Срок устранения нарушений по предписанию
Общие нарушения по зданию		
На поэтажных дверях лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах	100000	01.04.2023г.
Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75 мм нормируемых	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
В местах перепада высот кровель более 1 м, не смонтированы пожарные лестницы	200000	01.04.2023г.
В здании на путях эвакуации (поэтажные коридоры) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение кроме перехода в 2-х этажный корпус	126000 (установили на 4 этаже в апреле 2022г.)	01.04.2023г.
По периметру кровли здания отсутствует ограждение	800000	01.04.2023г.
Помещения подвала не отделено от других помещений (от 1-го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью)	Требуется Реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
Выходы из подвального этажа совмещены с общими лестничными клетками	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
В лестнице, ведущей из помещения подвала в тамбур центрального входа, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (8,10,12 см)	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
Помещение библиотеки не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью)	50000	01.04.2023г.
У помещения библиотеки не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», соответственно не обозначена на дверях помещений	5000	01.04.2023г.
В лестничных клетках на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (6,10,13,14 см)	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
Для отделки стены на путях эвакуации людей (отделка оконных откосов) использован горючий материал (пластиковые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. Соответствующий сертификат не представлен	150000	01.04.2023г.
Имеющиеся кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует (не позволяет сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону)	10000	01.04.2023г.
В пространстве перехода между корпусами, на путях эвакуации сняты дверные полотна	70000	01.04.2023г.
Чердачные помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации (здание класса функциональной безопасности Ф 4.1)	10000	01.04.2023г.
Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не противопожарные с пределом огнестойкости не менее Е 15	500000	01.04.2023г.
4-х этажный корпус		
Выход на кровлю с лестничной клетки (левое крыло) организован не через противопожарные люки 2-го типа размером 0.6*0.8 метра. Закрепленная стальная стремянка отсутствует	100000	01.04.2023г.
1 этаж		
Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 1.2 м (фактически составляет 0.85, 0.83м)	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
Высота эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) менее 1.9м (фактически 1.8м)	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону улицы Борисоглебская) составляет менее 1.2 м(фактически составляет 0.8м)	Требуется реконструкция и перепланировка	01.04.2023г.
3 этаж		
Лестничные клетки, не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	200000	01.04.2023г.
Столовая		

Из помещения столовой имеется один эвакуационный выход (с одновременным пребыванием 168 человек)	Требуется - реконструкция, капитальный ремонт и перепланировка	01.04.2023г.
Помещение горячего цеха не отделено от других помещений (от 1-го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	Требуется реконструкция И перепланировка	01.04.2023г.
Актный зал		
Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1.2м (фактически составляет 0.8м)	Требуется реконструкция и капитальный ремонт	01.04.2023г.
Высота ограждений с перилами наружной пожарной лестницы менее 1.2м (фактически 0.84м), ограждение с перилами частично отсутствуют	30000 Планируется выполнение работ в июне 2022г	01.04.2023г.
В лестничной клетке (наружная лестница 3-го типа) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (16,18 см)	Требуется реконструкция и капитальный ремонт	01.04.2023г.
2-х этажный корпус		
Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша (ширина лестничного марша 1.3м, ширина лестничной площадки 1.1м)	Требуется реконструкция и капитальный ремонт	01.04.2023г.
Спортивный зал		
Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	200000	01.04.2023г.
В спортивном зале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Имеется система оповещения об угрозе ЧС	01.04.2023г.
Отдельно стоящий гараж, хозяйственных блок		
Помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	50000	01.04.2023г.
У помещений не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», соответственно не обозначена на дверях помещений	5000	01.04.2023г.

Директор школы



Т.Е. Харисова

